创控教育PLC培训中心

www.200smart.com

SIEMENS

操作指南•01/2015

通过 FM353 实现 V90 的位置控制

FM353 SINAMICS V90

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/108842751

目录

1	简介	3
2	V90 的	外部脉冲位置控制(PTI)介绍3
	2.1	控制模式选择
	2.2	数字量输入/输出功能4
	2.3	脉冲输入通道5
	2.4	脉冲输入形式6
	2.5	电子齿轮比设置
3	FM353	介绍 8
	3.1	概述8
4	FM353	与 V90 实现位置控制项目配置9
4	FM353 4.1	与 V90 实现位置控制项目配置9 使用的软硬件列表
4	FM353 4.1 4.2	与 V90 实现位置控制项目配置9 使用的软硬件列表
4	FM353 4.1 4.2 4.3	与 V90 实现位置控制项目配置
4	FM353 4.1 4.2 4.3 4.3.1	与 V90 实现位置控制项目配置
4	FM353 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2	与 V90 实现位置控制项目配置
4	FM353 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4	与 V90 实现位置控制项目配置
4	FM353 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5	与 V90 实现位置控制项目配置

简介

1

SINAMICS V90是西门子推出的一款小型、高效便捷的伺服系统。它作为 SINAMICS 驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 伺服电机完美 结合,组成最佳的伺服驱动系统,实现位置控制、速度控制和扭矩控制。 通过优化的设计,SINAMICS V90 确保了卓越的伺服控制性能,经济实 用、稳定可靠,能用于贴标机、包装机、压边机等等伺服控制系统。 伺服控制器的进线电压为380V~480V -15%~10%,功率范围从0.4~7Kw, 1FL6电机的额定转矩范围从1.27~33.4Nm。



图1-1 V90伺服驱动器以及伺服电机 SINAMICS V90 可以与西门子自动化产品的功能模块 FM353配合使用, FM353 通过高速输出口输出脉冲+方向信号控制SINAMICS V90 实现速度 控制及位置控制,本文介绍了具体实现方法。

2 V90 的外部脉冲位置控制(PTI)介绍

2.1 控制模式选择

SINAMICS V90 伺服驱动支持 9 种控制模式,包括 4 种基本控制模式和 5 种复合控制模式。基本控制模式只能支持单一的控制功能,复合控制 模式包含两种基本控制功能,可以通过 DI 信号在两种基本控制功能间 切换。

控制模式	缩写

S
Г

表 2-1 V90 控制模式

通过参数 P29003 选择控制模式,参数值见表 2-2 和表 2-3。

参数	参数值	描述		
	0(默认值)	外部脉冲位置控制模式(PTI)		
D20002	1	内部设定值位置控制模式(IPos)		
F29003	2	速度控制模式(S)		
	3	转矩控制模式(T)		

表 2-2 基本控制模式选择

数字量输入 DI10 的功能被固定为控制模式选择(C-MODE)。

会粉	会粉店	DI10 控制模式选择信号(C-MODE)状态	
少奴	少 奴阻	0(第一种控制模式)	1(第二种控制模式)
	4	外部脉冲位置控制模式(PTI)	速度控制模式 (S)
	5	内部设定值位置控制模式 (IPos)	速度控制模式(S)
P29003	6	外部脉冲位置控制模式 (PTI)	转矩控制模式(T)
	7	内部设定值位置控制模式 (IPos)	转矩控制模式(T)
	8	速度控制模式 (S)	转矩控制模式(T)

表 2-3 复合控制模式选择

2.2 数字量输入/输出功能

V90集成了10个数字量输入(DI1~DI10)和6个数字量输出

(DO1~DO6)端口,其中 DI9 的功能固定为急停,DI10 的功能固定为 控制模式切换,其它 DI 和 DO 的功能可通过参数设置。DI1~DI8 的功能 通过参数 P29301[x]~P29308[x]设置,不同的控制模式下的功能在不同 下标中区分:

外部脉冲位置控制模式: DI1~DI8 的功能通过参数
 P29301[0]~P29308[0]设置;

DO1~DO6 功能通过参数 P29330~P29335 设置,不区分控制模式。 DI和 DO 默认功能设置请参考表 2-4 和表 2-5。

针脚号	数字量输入/输出	参数	默认信号/值			
			下标 0(PTI)	下标 1(IPos)	下标 2(S)	下标 3 (T)
5	DI1	p29301	1 (SON)	1 (SON)	1 (SON)	1 (SON)
6	DI2	p29302	2 (RESET)	2 (RESET)	2 (RESET)	2 (RESET)
7	DI3	p29303	3 (CWL)	3 (CWL)	3 (CWL)	3 (CWL)
8	DI4	p29304	4 (CCWL)	4 (CCWL)	4 (CCWL)	4 (CCWL)
9	DI5	p29305	5 (G-CHANGE)	5 (G-CHANGE)	12 (CWE)	12 (CWE)
10	DI6	p29306	6 (P-TRG)	6 (P-TRG)	13 (CCWE)	13 (CCWE)
11	DI7	p29307	7 (CLR)	21 (POS1)	15 (SPD1)	18 (TSET)
12	DI8	p29308	10 (TLIM1)	22 (POS2)	16 (SPD2)	19 (SLIM1)

表 2-4 数字量输入默认功能设置

针脚号	数字量输入/输出	参数	默认信号/值			
			下标 0(PTI)	下标 1(IPos)	下标 2(S)	下标 3 (T)
30	DO1	p29330		1 (RDY)		
31	DO2	p29331	2 (ALM)			
32	DO3	p29332	3 (INP)			
33	DO4	p29333	5 (SPDR)			
34	DO5	p29334	6 (TLR)			
35	DO6	p29335	8 (MBR)			

表 2-5 数字量输出默认功能设置

功能代码的含义请参考 SINAMICS V90 操作手册。

2.3 脉冲输入通道

SINAMICS V90 支持两个脉冲信号输入通道,通过 P29014 参数进行脉冲输入通道选择。

- 24V 单端脉冲输入通道,最高输入频率 200k Hz;
- 5V 高速差分脉冲输入(RS485)通道,最高输入频率 1M Hz。

注意:两个通道不能同时使用,同时只能有一个通道被激活。



2.4 脉冲输入形式

SINAMICS V90 支持两种脉冲输入形式,两种形式都支持正逻辑和负逻辑,通过 P29010 参数选择脉冲输入形式。

- AB 相脉冲,通过A相和B相脉冲的相位控制旋转方向;
- 脉冲+方向,通过方向信号高低电平控制旋转方向。

AB相脉冲,正逻辑	AB相脉冲,负逻辑
P29010 = 1	P29010 = 3
A A	A A B B ethicté ethicté ethicté
脉冲+方向,正逻辑	脉冲+方向,负逻辑
P29010 = 0 (默认)	P29010 = 2
Pulse	Pulse
Direction	Direc <u>tion</u>
电机正转 电机反转	电机正转 电机反转

图 2-3 脉冲输入形式

2.5 电子齿轮比设置

SINAMICS V90 支持电子齿轮比设置,电子齿轮比功能用来设置上位发送的设定值脉冲对应的电机转速,例如上位发送 10000 个脉冲电机转 1 圈, 负载移动 10 毫米。



图 2-4 V90 电子齿轮比设置

电子齿轮比实际是用于脉冲设定值的缩放。 通过分子和分母实现,有 两种设置方法。

1. P29011=0, 电子齿轮比由 P29012 和 P29013 的比值确定;

2. P29011≠0, 电子齿轮比由 编码器分辨率和 P29011 的比值确定:

计算电子齿轮比的方法:

已知电机每转所需要的脉冲数计算电子齿轮比,例如期望上位发送
 5000 个脉冲电机转 1 圈,直接设置 P29011=5000 即可;

2. 已知机械系统参数计算电子齿轮比;



图 2-5 V90 电子齿轮比计算

利用如下公式计算:

电子齿轮比(
$$\frac{a}{b}$$
) = $\frac{r}{d}$ = $\frac{r}{\frac{C}{LU \times i}}$ = $\frac{P29012}{P29013}$

公式中:

r:编码器分辨率,电机轴旋转一圈编码器反馈脉冲数,参考表 2-6

d: 电机每转期望的脉冲数

LU:最小长度单位,上位机发出一个脉冲时,丝杠移动的直线距离或 旋转轴转动的度数,也是控制系统所能控制的最小距离;

C: 节距, 负载每转移动距离或角度;

i=n/m: 机械减速比, 电机转速/负载转速;

计算电子齿轮比的示例:

·	1	i	+0	++2++5	
		1) [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]			
		滚珠丝杠		圆盘	
		LU: 1 µm		LU: 0.01°	
و≣تحط⊥	+++ >-12	负载轴	工件		
亚镰	加述			① 教轴	
					>
		编码器分辨率	滚珠丝杠的螺距:6		电机
			mm	编码器分别	1.14
		1.滚珠丝杠螺距c=6m	m	1.旋转角度 c=360	
1	机械结构	2.机械减速比i=n/m=1		2.机械减速比i=n/m=3/1	
		- strangers of	_		- -
1		V90伺服电机带增量	V90伺服电机带绝对	♥90伺服电机带增量编	V90 伺服电机带绝对值
2	编码器分辨率r	编码器	值编码器	码器	编码器
		10000	1048576	10000	1048576
3	定义LU	1 LU=1um	1 LU=1um	1LU=0.01	1LU=0.01
	每转期词脉冲数量	d=c/(LU*i)=6000	d=c/(LU*i)=6000	d=c/(LU*i)=36000/3	d=c/(LU*i)=36000/3
4 母投射量脉冲机0				=12000	=12000
5	计算电子齿轮比a/b	a/b=r/d=10000/6000		a/b=r/d=10000/12000	
6	设置参数 P29012/	=10000/6000=5/3	设置P29011=6000	=10000/12000=5/6	设置P29011=12000
	P29013				

图 2-6 V90 电子齿轮比计算示例

注意: 1.电子齿轮比的取值范围是 0.02 至 200;

2.仅可在伺服关闭状态下设置电子齿轮比。

编码器类型	编码器分辨率
增量型	10000
绝对型	1048576
主のでて同心力明め八歳。	<u></u>

表 2-6 不同编码器的分辨率

3 FM353 介绍

3.1 概述

FM353 是 S7-300PLC 用于控制步进电机的功能模块,输出 5V 差分的 脉冲和方向信号,具有多种控制模式(点动、开环、MDI、增量、自动 等)。FM353 是开环控制,无法连接编码器反馈信号,适用于低负载且 没有大的负载波动的定位工作。控制对象分为直线轴、旋转轴。





图 3-1 FM353 控制原理图

关于 FM353 详细介绍及组态包可参考以下文档:

FM353 常见问题:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=7890 &loginID=&srno=&sendtime

FM353 配置及编程入门:

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=4142 &loginID=&srno=&sendtime

用于 FM353 和 FM354 的组态包版本 V4.03.09: http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=4037 &loginID=&srno=&sendtime

4 通过 FM353 实现 V90 位置控制示例

本章节以一个具体 JOG 实例来完成 FM353 与 V90 实现位置控制的项目配置。FM353 其他控制方式的配置请参考 FM353 相关文档。

4.1 使用的软硬件列表



	产品	订货号	版本	数量	
1	CPU314C-2DP	6ES7 314-6CF00-0AB0	1.0.3	1	
2	FM353	6ES7 353-1AH01-0AE0		1	
3	SINAMICS V90	6SL3210-5FE10-4UA0	1.03	1	
4	SIMOTICS 1FL6	1FL6042-1AF61-0AG1		1	
5	电机功率电缆	6FX3002-5CL01-1AD0		1	
6	增量编码器电缆	6FX3002-2CT10-1AD0		1	
表 4-1 硬件列表					

创控教育PLC培训中心

产品	版本
STEP 7 Professional	V5.5 SP4
FM353/FM354 组态包	V4. 03. 09
V-ASSISTANT	1.00.01.08

表 4-2 软件列表

4.2 FM353 与 V90 的接线

本项目中使用 FM353 接口 X2 发出脉冲+方向信号控制 V90 做定位运行。 由于 FM353 接口 X2 的输出是 5V 差分信号,因此要连接 V90 的 5V 差分 通道。FM353 接口 X1 (20 针前连接器)包含 4 个输入信号,4 个输出信 号,24V 电源输入和 RM_P, RM_N。V90 的 DI/D0 均为 24V 信号,因此在 本实例中将 V90 的 READY 信号与 RM_P 和 RM_N 连接,将 FM353 回参考点 的外部开关信号接到 DI0。

FM353 与 V90 的接线如图 4-1 所示。用户在应用中可根据实际情况将需要的 V90 DI/D0 信号接入 PLC 控制系统中。





图 4-1 FM353 与 V90 的接线

4.3 V90 PTI 模式下的参数设置

4.3.1 配置伺服电机型号

配置 V90 伺服驱动器所连接的伺服电机型号,针对不同伺服电机有以下 两种配置方法:

- 如果伺服电机带有增量编码器,请在参数 P29000 中配置电机 ID;
- 如果伺服电机带有绝对编码器,伺服驱动可以自动识别伺服电机。
 电机 ID 标注在伺服电机铭牌上,如图 4-2 所示。



图 4-2 电机铭牌数据说明

4.3.2 V90 的 PTI 模式参数设置

V90的 PTI 模式参数设置流程如图 4-3 所示:



本文设置的参数见表 4-3:

参数设置	说明
P29003=0	P29003为设置控制模式,等于0时为PTI
P29010=0	选择脉冲+方向的形式
P29011=1000	设置电子齿轮比,电机转动一圈需要给定脉冲数
P29014=0	脉冲输入通道: 5V 差分脉冲输入通道
P29301[0]=1	设置 DI1 为 SON, 伺服使能
P29302[0]=2	设置 DI2 为 RESET,复位故障
P29303[0]=3	设置 DI3 为 CWL,正限位
P29304[0]=4	设置 DI4 为 CCWL,负限位
P2544	设定输出定位完成信号输出的幅度
P2546	设定定位偏差可接受的范围
P1520	设定转矩正限幅
P1521	设定转矩负限幅

表 4-3 PTI 模式下 V90 的参数设置

注意:

V90 伺服驱动器正常工作前必须将 CWL,CCWL,EMGS 信号置为高电平; 运行前需给伺服使能 SON。

4.4 FM353 中位置轴的组态

配置参数之前需要首先安装 FM353/FM354 配置软件包。打开 STEP7, 进入硬件组态配置硬件后双击 FM353, 点击 Parameter 进行参数配置, 如图 4-4 所示。



图 4-4 FM353 MD 参数设置界面

以上是参数配置界面。其中 MD 按钮用来配置机器参数。SM 按钮用于 输入增量表。WZK 按钮输入刀具补偿数据。VP 按钮输入 NC 程序。 Startup 按钮启动调试用的控制面板。Error display 打开故障诊断。 Service data 显示一些相关运行数据。Trace 可以显示相关变量的随时 间变化曲线。

首先点击 MD 按钮,打开机器参数的配置界面,下面说明常用的机器参数。

OFFLINE - MACHINE DATA - DB12	
Interpolation data <u>D</u> rive data <u>A</u> xis data <u>R</u> eference point	Drive <u>i</u> nterface S <u>7</u> interface Dig. inp <u>u</u> ts Dig. <u>o</u> utputs
MD7 System of meas. *	10**-3 mm 💌
-MD8 Axis type *	
• Linear axis	C Rotary axis
MD9 End of rotary axis *	3600 mm
MD6 Axis name	X
MD21 Software limit switch -	-1000000 mm
MD22 Software limit switch -	1000000 mm
* Changing and activating thi axis to be reset.	s data causes
	Close
1	

图 4-5 MD 参数 Axis Data

- MD7: 测量和工作单位,默认是千分之一毫米为单位。
- MD8: 设置为线性轴或旋转轴,此处配置为线性轴。
- MD6: 轴的名字。
- MD21: 软限位的下限。
- MD22: 软限位的上限。

kis data <u>R</u> eference point	Dig. inputs	Dig. <u>o</u> utputs
II	irection +, ref. p	oint switch▼
D16 Reference point	0.000	mm
D27 Reference point shift	0.000	mm
ND 37.24-27 zero pulse generat	ion *	
🖲 No zero reference mark de:		
C Zero pulse generation thro	ugh zero phase of '	the steppes
C TI L Zero phase inve	rted	
☐ Zero phase inve C Through zero pulse gnerato: ☐ Zero pulse inve	rted r rted	
☐ Zero phase inve C Through zero pulse gnerato ☐ Zero pulse inve 128 Referencing speed	rted r rted 6000.000	mm/min
C Through zero pulse gnerato Zero pulse gnerato Zero pulse inve D28 Referencing speed D29 Reducing speed	rted rted 6000.000 3000.000	mm/min mm/min
C Through zero pulse gnerato Zero pulse inve D28 Referencing speed D29 Reducing speed	rted rted 6000.000 3000.000	nm/min mm/min

图 4-6 MD 参数 Reference Point

- MD18: 寻找参考点的方式。
- MD16: 参考点坐标值
- MD27: 参考点偏移
- MD37.24-27: 零脉冲的设置,此处无需配置
- MD28: 寻找参考点的速度 VA(正常)
- MD29: 寻找参考点的速度 VR(低速)

💭 OFFLINE - MACHINE DATA - DB1210 💼 💷 💌						
Interpolation data Drive data Drive interface ST interface Axis data Reference point Dig. inputs Dig. outputs						
MD 34 digital inputs and MD 36	input a	adjustme	nt *			
Function		Digital	inputs			
Input not used		•	2- (•	3 @		
External start	0	0	С	0		
Enable input	C	0	С	C		
External block change	C	0	0	C		
Set actual value	C	С	C	0		
Measurement	C	C	C	С		
Ref. point switch for ref.	•	0	0	0		
Reversing switch for ref.	C	C	0	C		
Signal inverted						
* Changing and activating this data causes MD active Close						

图 4-7 MD 参数 Dig Inputs

pyright © Siemens	G Copyright year Il rights reserved	
Cop	All	

Interpolation data <u>D</u> rive data <u>A</u> xis data <u>R</u> eference point		e <u>i</u> nter: ; inp <u>u</u> t:	face S 5 Di	5 <u>7</u> interface .g. <u>o</u> utputs
MD35 Digital outputs *				
Function	Di	gital or	itputs	
Output not used	•	(°	(°	3- (•
Position reached, stop	С	С	С	С
Axis movement forwards	C	0	C	C
Axis movement in reverse	0	C	C	С
Change M97	C	С	C	C
Change M98	0	0	C	0
Start enable	C	C	С	C
Direct output	0	0	C	0
Direct output	0	С	C	C
 Changing and activating axis to be rese 	this da t.	ita caus	25	MD active

图 4-8 MD 参数 Dig Outputs

数字量输出可以定义为以下功能:

- 到达定位点
- 轴正向运行
- 轴反向运行
- M功能输出(97)
- M功能输出(98)
- 启动使能
- 直接输出

OFFLINE - MACHINE DATA - DB1210		
Axis data <u>R</u> eference point Dig. Interpolation data <u>D</u> rive data Drive	inp <u>u</u> ts Dig. <u>i</u> nterface S <u>7</u>	<u>o</u> utputs interface
MD39 Start/stop frequency	1000	Hz
MD46 Interval between 2 pos. tasks.	2	ms
MD47 Nin. traverse time at constant	2	ms
MD40 Frequency value for acceleration changeover	10000	Hz
MD42 Acceleration 1	100000	Hz/s
MD43 Acceleration 2	100000	Hz/s
MD44 Deceleration 1	100000	Hz/s
MD45 Deceleration 2	100000	Hz/s
MD56 Travel profile	Standard	-
* Changing and activating this dat axis to be reset.	a causes	D active
		C <u>l</u> ose

图 4-9 MD 参数 Interpolation Data

- MD39: 启动停止频率
- MD46: 两次定位任务之间的时间间隔
- MD47: 恒定频率下的最小运行时间
- MD40: 加速转换频率
- MD42: 加速度 1
- MD43: 加速度 2
- MD44: 减速度 1
- MD45: 减速度 2

<u>A</u> xis data <u>R</u> eference point	Dig. inp <u>u</u> ts Dig.	outputs		
Interpolation data Drive data D	rive <u>i</u> nterface $ S\underline{7} $	interface		
MD11/12 Displacement per motor	10.000000000000000000000000000000000000	i mm		
MD13 Steps per motor rev. (IMS) *	1000			
MD38 No. of steps per motor	20	1		
MD41 Maximum frequency	50000	Нг		
MD37.17-19 Phase current control	of drive *			
No boost, no PWM active				
C Boost active	🔲 Boost inverted			
C Pulse-width modulation(PWM) a	c 🥅 PWM inverted			
MD48 Absolute boost time	100	ms		
MD49 Relative boost time	100	×		
MD50 Phase current in	100	*		
MD51 Phase current, idling	100	%		
* Changing and activating this data causes Active				
		Close		

图 4-10 MD 参数 Drive Data

- MD11/MD12: 电机转动一圈被控定位对象的位移。
- MD13: 电机转一圈需要的脉冲数。此处值与 V90 中的 P29011 设置 相对应,为

 $1000\,{}_{\circ}$

MD38:每电流源周期的增量数。即电机旋转一周所产生的步进数被
 电机的极对数除

后的结果。 如电机旋转一周的步进数: 1000, 电机的极对数: 50 MD38=1000/50=20

- MD41: FM353 输出的脉冲最大最大频率,由步进电机和实际工艺确定。
- MD37.17-19 是否使用 BOOST/PWM 功能,该功能需要驱动器支持。

OFFLINE - MACHINE DATA - DB1210					
Axis data <u>R</u> eference point Dig. inputs Dig. outputs Interpolation data <u>D</u> rive data <u>Drive interface</u> S <u>7</u> interface					
MD37 Special control signals * Controller enable active Controller ready : Signal via I/O connector Pulse output inverted					
MD30 Backlash compensation 0.000 mm	MD30 Backlash compensation				
MD31 Directional ref., MD52 Speed for backlash compensation 0 %					
MD53 Mode_for backlash befor positioning -					
* Changing and activating this data causes axis to be reset.					
Close]				

图 4-11 MD 参数 Drive Interface

MD37:

15 针接头中的 ENABLE 信号是否起作用

READY 信号是否起作用,可以选择信号来自 15 针接头或 DI 输入

脉冲输出反向

方向输出反向

- MD30: 间隙补偿,比如使用丝杠时,丝杠的间隙会导致定位精度下降, 需要设置该参数。
- MD31: 间隙补偿方向
- MD52: 间隙补偿速度
- MD53: 间隙补偿模式

在本项目中,因为 V90 无法接收和发送 5V 数字量输入输出信号,因此 不选择 15 针接头中 ENABLE 信号起作用;而伺服驱动器就绪信号为 24V, 接入 RM_P 和 RM_N 端子,选择"Signal via I/O Connector"选项。

Axis data <u>R</u> eference point Dig. in Interpolation data Drive data Drive in	puts Dig. outputs terface S7 interface
MD32 M function output During pos.: t	ime-controlled 💌
MD33 M function output time *	0 ms
-MD5 Process interrupt generation	
Position reached	
Length measurement end	
Block change on-the-fly	
Meas. on-the-fly	
WD37 15 Continue often emergency ster *	
mbor. 10 contrinde after emergency stop *	· ·
MD37.7 Time override active *	
 Changing and activating this data c axis to be reset. 	auses MD active
	Close

图 4-12 MD 参数 S7 Interface

- MD32: M 功能输出类型
- MD33: M 功能输出时间
- MD5: 中断产生: 位置到达,测量结束,运行中块改变,运行中测量

Transfer of data blocks	TAKE POOL	x
Data block Offline: DB1210 Delete block	Type of data block: All data blocks Transfer to FM >> << Transfer to PG/PC Compress FM RAM	Data block Online: DB1000 DB1001 DB1002 DB1007 DB1008 DB1009 DB1010 DB1010 DB1010 DB1210 DB1220 DB1220 DB1230 DB1240 Delete blocks
	Close	Help

图 4-13 配置完成后将数据块传输到 FM 或 PG

参数配置完成后,点击 File-Save 保存配置好的参数,然后关闭配置界 面。点击图 13 中的按钮,"Transfer data to FM",将"Data block Offline"中的 DB1210 传输到 FM353 中。最终调试完成后点击按钮 "Create SDB",上述 DB 块中存储的参数就会保存到 SDB 中。下载 SDB 后,CPU 上电时会自动将参数写到 FM353 中。这样即使更换 FM353 也不需要重新将这些 DB 导入 FM353。 如果更改完 MD 参数,点击控制面板的"MD Active"按钮使修改后的 MD 参数立即生效。否则某些 MD 参数需要重新上电才能生效。 注意:CPU 断电前最好点击"Create SDB"按钮生成 SDB,然后下载 SDB,防止 CPU 重新上电后原有 SDB 中的参数将 FM353 中修改好的 参数覆盖掉。

4.5 用控制面板调试

完成上述设置后,将 CPU 切换到 STOP 状态,点击"Startup"图标, 打开如下界面。可以在线调试 FM353。在调试界面中首先选则操作模式。 共有 7 种操作模式可以选择。此例程中选择"Jogging"模式。

🔟 Startup				
Diagnostic <u>Restart</u>	Operator/t Ack.	raverse	🕒 Data DIQ	☐ Length meas. on ☐ Retrig. ref.pt. ☐ Enable Input off
Setpoint: 0.000 Actual 0.000 Speed: 0.000 -Inputs Refptsw. Refptsw.	mm mm/min Outputs StartEN Output 1	 DI TFGS FIWS PARA SFG 	 T-L PBR SYN ME FR- 	 SW limit sw. off Controller enable Meas. on-the-fly Rotation monitoring Parking axis Simulation
 Input 2 Input 3 NEUST 	Output 2 Output 3 NEUSTQ) BL WFG AMF	FR+PEHSRFG	Start Stop <u>R</u> _ <u>R</u> ± <u>Drive enab</u> Overr <u>i</u> de 0 %
			¢	No operating mode et act. val. t.val. o-t-f. Set ref.pt Zero off leset act.val. MD active P:B:Ieach

图 4-14 FM353 控制面板调试界面

在调试过程中,控制面板的 Operator error 或 Data error 指示灯可能会 亮起,这时指示有错误产生。点击图 4-4 的 Error Display 按钮,会显示 上述界面。在这里可以看到详细的出错信息。通过 Ack 按钮应答 Operator error,通过 DIQ 按钮应答 Data error 错误。

Alarms		۲
Diagnostic <u>R</u> estart	Derator/traverse Data Ack DIQ Help	^
🕒 Module not	External	
Internal error	 Time monitoring FEPROM Error Process interrupt RAM error 	
🕘 External channel	 Operating error Zero reference mark missing 	E
-Details on alarms-		
Diagnostic		
Operator and traversing error	OxO33E Controller not ready for operation	
Data error		
•	III	

图 4-15 FM353 控制面板 Alarm 界面

如图 4-16,选中 Controller enable,Drive enable。如果想在模拟模式 下测试(电机不动),勾选,Simulation。在 Level 1 中填写速度级别 1 的值,在 Level 2 中填写速度级别 2 的值。选中速度级别 1 或 2。在 Override 参数中填写实际速度与设定速度的百分比。在这里填写 100%, 即按照设定速度的 100%运行。选中 R+(正向运行)或 R-(反向运行), 按下空格键,电机即会在点动模式运行。

The Startup				
Diagnostic Restart	<pre>Operator/t</pre>	raverse	Data	☐ Length meas. on ☐ Retrig. ref.pt. ☐ Enable Input off
Setpoint: 149.040 Actual 149.010 Speed: 500.000 Inputs 0 @ Refptsw. 0 @ Revcam. 0 @ Input 2 0 @ Input 3 0	mm mm/min StartEN Output 1 Output 2 Output 3	 DI TFGS FIWS PARA SFG BL WFG 	 T-L PBR SYN ME FR- FR+ PEH 	SW limit sw. off Controller enable Meas. on-the-fly Rotation monitoring Parking axis Simulation Start Start Stop R_ R+ V
NEUST Level <u>1</u> activ 10 Evel <u>2</u> activ 50) NEUSTQ 0. 000 0. 000	• AMF	a	Override 100 % Jogging • et act. val t.val. o-t-f.
				Set ref. pt Zero off ieset act.val MD active P: B: Teach

图 4-16 FM353 控制面板点动模式

如果运行中报错,可以通过 Error Display 查看报错信息,通过 Ack 确 认错误。

4.6 用程序调试

在 SIMATIC MANAGER 的文件菜单下选择"打开",在打开项目的对话 框中选择页面"例子项目",找到项目"zEn13_02_FM353_EX",并打 开。将其中的 FC0, FC1, FC2, FC3, UDT1, DB1 拷贝到自己的项目中。 可以直接使用 DB1 作为用户数据块,或者用 UDT1 生成用户数据块,两 者是等效的。

在 OB100 中调用 FCO, DB_NO 是 UDT1 生成的用户 DB 的块号, CH_NO 填写 1, LADDR 填写 FM353 的硬件地址。如果 FM353 放在 ET200M 上, 还需要在 OB86 中调用 FCO。

23



Retwork 1: Title:



- 图 4-17 0B100 中调用 FC0
- 在 OB1 中调用 FC1, DB_NO 是用户 DB 的块号。
- Network 1: Title:



- 图 4-18 0B1 中调用 FC1
- 为了简化操作,下面的测试使用变量表进行。

	🕍 Var - (jogging mode test @FM353_V90\SIMATIC 300(1)\CPU 314C-2 DP\S7 Program(1) ONLINE]											
👪 Table Edit Insert PLC Variable View Options Window Help												
-124												
	4	Address		Symbol	Symbol comment	Disp1	Status value	Modify value				
1		DB1.DBX	14.1	"DB_FM".TEST_EN	test enable	BOOL	false					
2	2 //MDDE_IN=1 操作模式1,点动模式。MODE_TYPE=1 选择速度级别1											
3		DB1.DBB	16	"DB_FM".MODE_IN	mode	DEC	1	1				
4		DB1.DBB	17	"DB_FM".MODE_TYPE	mode parameter	DEC	2	2				
5		//速度级	別1和速月	度级别2设置,VLEV_EN	写入速度							
6		DB1.DBD	160	"DB_FM".VLEVEL_1	velocity level 1	DEC	L#100000	L#100000				
7		DB1.DBD	164	"DB_FM".VLEVEL_2	velocity level 2	DEC	L#600000	L#600000				
8		DB1.DBX	38.0	"DB_FM".VLEV_EN	velocity levels 1 and 2	BOOL	false					
9		//控制信·	5									
10		DB1.DBX	15.7	"DB_FM".DRV_EN	drive enable	BOOL	true					
11		DB1.DBX	34.0	"DB_FM".SERVO_EN	servo enable	BOOL	true					
12		DB1.DBX	15.1	"DB_FM".STOP	stop	BOOL	false					
13		DB1.DBX	15.2	"DB_FM".DIR_M	direction minus	BOOL	true					
14		DB1.DBX	15.3	"DB_FM".DIR_P	direction plus	BOOL	false					
15		DB1.DBB	18	"DB_FM".OVERRIDE	override	DEC	100	100				
16		//反馈信号	5									
17		DB1.DBX	23.1	"DB_FM".WORKING	working	BOOL	true					
18		DB1.DBX	23.0	"DB_FM".ST_ENBLD	start enable	BOOL	false					
19		DB1.DBX	25.2	"DB_FM".GO_M	go_minus	BOOL	true					
20		DB1.DBX	25.3	"DB_FM".GO_P	go_plus	BOOL	false					
21		DB1.DBX	25.0	"DB_FM".SYNC	synchronized	BOOL	false					
22		DB1.DBX	23.2	"DB_FM".WAIT_EI	wait for external en	BOOL	false					
23		DB1.DBX	22.3	"DB_FM".OT_ERR	ot-error	BOOL	false					
24		DB1.DBX	22.4	"DB_FM".DATA_ERR	data-error	BOOL	false					
25		//实际位的	置,实际	速度,OPDAT_EN 置1读	取一次速度和位置,MO.O 控制	每隔100	MS 读取一次					
26		DB1.DBD	310	"DB_FM".ACT_VAL	actual value	DEC	L#-248760					
27		DB1.DBD	314	"DB_FM".SPEED	speed	DEC	L#600000					
28		DB1.DBX	42.0	"DB_FM".OPDAT_EN	operating_data	BOOL	false					
29		//故障应	答信号									
30		DB1.DBX	37.5	"DB_FM".RESET_AX	reset axis	BOOL	false					
31		DB1.DBX	14.3	"DB_FM".OT_ERR_A	quit error	BOOL	false					
32	//ND 数据使能											
33		DB1.DBX	37.0	"DB_FM".MD_EN	machine data enable	BOOL	false					
34												

图 4-19 点动模式程序调试

TEST_EN 信号用于选择是通过控制面板控制还是程序控制。该信号置 1, 使用控制面板调试。置 0, 使用程序控制,这时控制面板只能监视,不能控制。MODE_IN 设置为 1, 表示点动模式, MODE_TYPE 设置为 1, 表示选择速度级别 1, 设置为 2 表示选择速度级别 2。在 VLEVEL_1, VLEVEL_2 中分别设置速度级别 1 和速度级别 2 的值。设置完后将 VLEV_EN 置 1, 使能设置的值,使能完成后 VLEV_EN 自动清 0。 置位 信号 DRV_EN, SERVO_EN, 设置 OVERRIDE, 最后置位 DIR_P 或 DIR_M 控制电机正反转。

当前位置可以从 ACT_VAL 读取到,当前速度从 SPEED 读取到。 OPDAT_EN 置 1,可以将实际的速度和位置读取到上面的两个变量中,

读取完成后, OPDAT_EN 自动清 0。在程序中,利用时钟脉冲 MO.0 每 隔 100 毫秒读取一次。